


## 《 事務所内の弊社PCの電源の切り方 》 HR3000・3500PCシリーズ


- ① タイトル画面に戻ってからキーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押し、「Windowsのセキュリティ画面」を開きます。
- ② 画面に表示されている6つのボタンのうち、「シャットダウン」をクリックします。

Windowsモデルによって画面が異なります。

Windows NTモデル

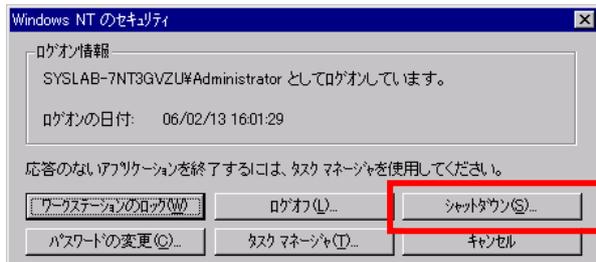


Windows XPモデル

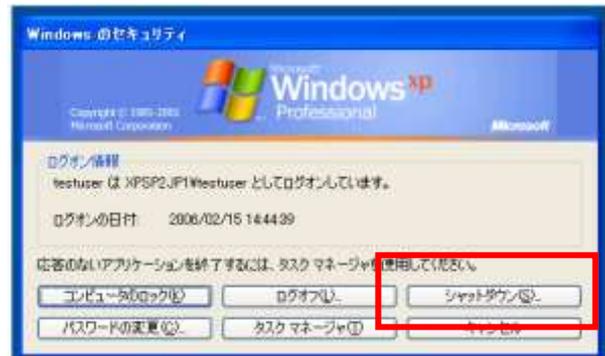

- ③ 「Windowsのシャットダウン」画面で、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。


Windows NTモデル

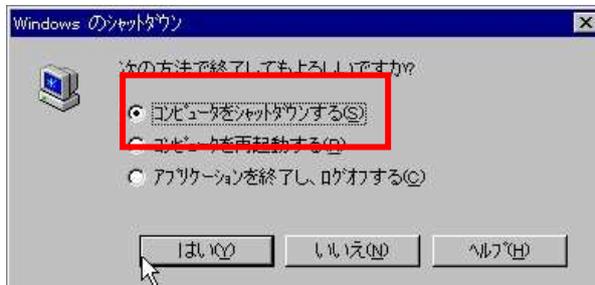

Windows XPモデル




- ④ しばらく待ち、Windows NTモデルのみ、「電源を切っても安全です」が表示されたら、PC本体の電源ボタンを押して 電源を切断します。

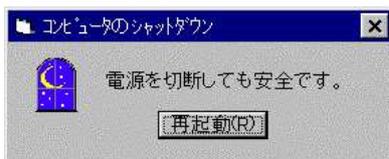


**Windows XPモデルは電源まで切れますので、電源ボタンを押す必要はありません。**

- ⑤ 全てのPCの電源を切り終わったら、UPS（無停電電源装置）前面の電源ボタンを押し、UPSの電源を切ります。  
各PCに1台ずつ接続されていますので全て切ります。

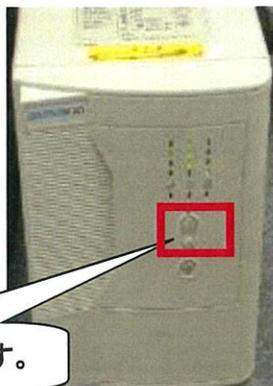

ここの電源スイッチを押す。

DAITRON PowerRite PRO II

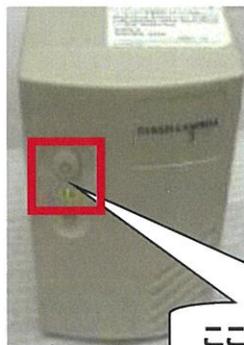

ここの電源スイッチを押す。

DENSEI-LAMBDA3115



## 《 事務所内の弊社PCの電源の入れ方 》

- ① UPS(無停電電源装置)前面の電源ONボタンを押し、電源を投入します(UPSの前面に電源ボタンがついています)。
- ② PC本体の電源ボタンを押し、電源を投入します。その後は自動的に営業状態まで立ち上がります。

※ 全てのシステムが起動完了するのに約10分～15分かかります。  
この間、マウス・キーボードは一切操作しないで下さい。

もしエラー表示や正常に起動しない場合は、以下までご連絡下さい。

＜ 操作方法に関するお問合せ先 ＞

㈱SUNTAC コールセンター TEL:050-3131-0987