


《 事務所内の弊社PCの電源の切り方 》 HR5000PC・S100HX 会員管理無し

- ① タイトル画面まで戻ってからキーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」の3つのキーを同時に押し、「Windows のセキュリティ画面」を開きます。




HR5000PC2 のタイトル画面

- ② 画面の右下に表示されている「電源マーク」をクリックします。

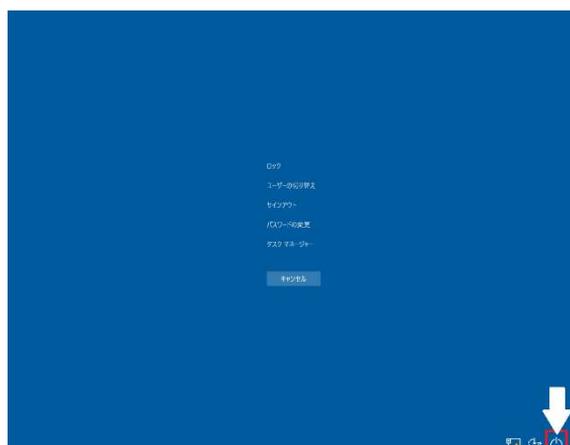

- ③ 電源の落とし方のウィンドウで「シャットダウン」をクリックします。Windowsが終了し画面が消えてPCの電源ランプが消灯します。

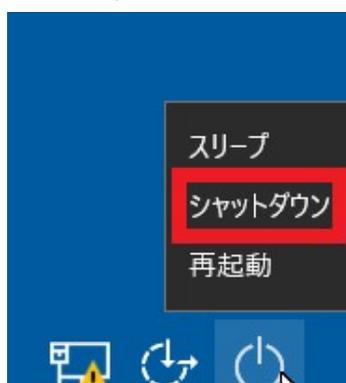

- ④ 各ソフトとWindowsが順次終了したのち、モニター画面が真っ暗になります。
それまで時間がかかりますのでしばらくは何も操作せずそのままお待ち下さい。
モニター画面が真っ暗になったら、PC本体の電源ランプ(緑)が消灯していることを確認します。
- ⑤ UPS(無停電電源装置)の前面の電源ボタンを押し、UPSの電源を切ります。
電源ランプ(緑)が消えていることを確認して下さい。UPSは下記のいずれかが設置されています。

ここの電源スイッチを押す。



DENSEI LAMBDA3115



OMRON POWLI BZ50T

OMRON POWLI BX50F



OMRON POWLI BY50S



ここの電源スイッチを押す。

《 事務所内の弊社PCの電源の入れ方 》

- ① UPS(無停電電源装置)前面の電源ONボタンを押し、電源を投入します(UPSの前面に電源ボタンがついています)。
- ② PC本体の電源ボタンを押し、電源を投入します。その後は自動的に営業状態まで立ち上がります。

※ 全てのシステムが起動完了するのに約10分～15分かかります。
この間、マウス・キーボードは一切操作しないで下さい。

もしエラー表示や正常に起動しない場合は、以下までご連絡下さい。

＜ 操作方法に関するお問合せ先 ＞

㈱SUNTAC コールセンター TEL:050-3131-0987